

Anleitung zur Inbetriebnahme für Wärmebildkamas, Pyrometer


1. Vorwort

Sehr geehrter Kunde! Vielen Dank für Ihren Einkauf bei TME! Umweltbewusst übergeben wir Ihnen diese Kurzanleitung. Lesen sie diese sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät benutzen. Besuchen Sie: www.tme.eu
Die Zeichnungen in der Kurzanleitung sind nur informativ und können von dem tatsächlichen Aussehen des Produktes abweichen. Grundlegende Eigenschaften bleiben jedoch unverändert.

2. Bestimmung

Das Gerät dient zur Aufnahme und Beobachtung des Temperaturbilds.

3. Einrichtung und Bedienung

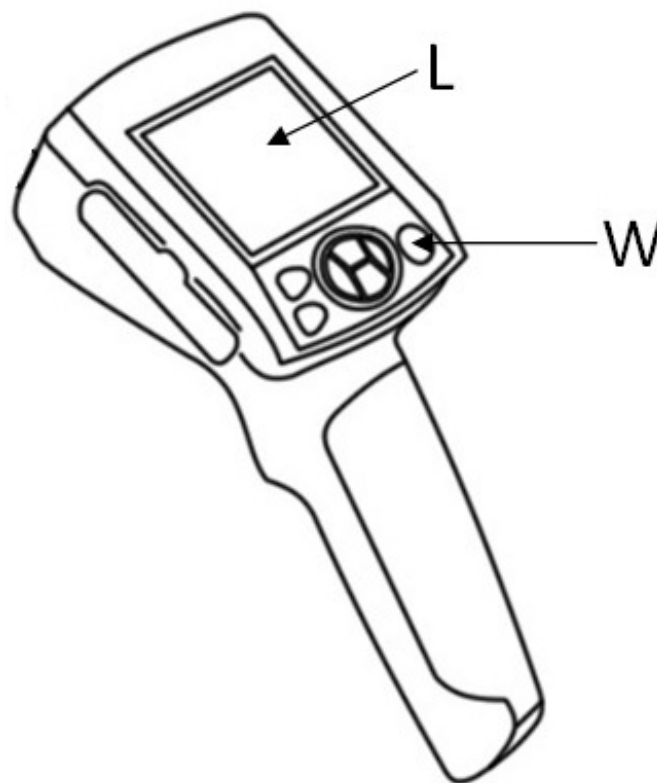

W - Ein-/Ausschalter

L - Anzeige

- Schalten Sie das Gerät mit der dazu geeigneten Taste ein.
- Drücken Sie eine entsprechende Taste, um die Messung in Gang zu setzen.
- Beobachten Sie die Anzeige, um die Daten abzulesen.
- Für den Batteriewechsel öffnen Sie den Batteriedeckel, indem Sie die Befestigungsschrauben oder das Raststück lösen, tauschen Sie die Batterie aus, schließen Sie den Batteriedeckel.

4. Vorsichtsmaßnahmen

- Benutzen Sie das Gerät nicht weiter, wenn es beschädigt ist. Bevor Sie das Gerät benutzen, überprüfen Sie das Gehäuse auf Rissen und abgebrochene Teile. Überprüfen Sie die Isolierung im Buchsenbereich.
- Vergewissern Sie sich, dass der Batteriedeckel geschlossen und eingerastet ist, bevor Sie das Gerät in Betrieb setzen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es ungewöhnlich arbeitet. Die Sicherung kann beschädigt sein. Wenn Sie nicht mit voller Sicherheit feststellen können, dass das Gerät richtig funktioniert, lassen Sie es durch eine fachkundige Werkstatt überprüfen.
- Die Batterie muss baldmöglichst nach Erscheinen der Batterieanzeige erneuert und der Akku wiederaufgeladen werden.
- Bei Wartungsarbeiten benutzen Sie nur Ersatzteile, die vom Hersteller angegeben wurden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht im explosiven Umfeld, falls es nicht dafür bestimmt ist.
- Vorsicht bei der Temperaturmessung - Verbrennungsgefahr!
- Überschreiten Sie den Messbereich nicht - es besteht Beschädigungsgefahr für den Detektor.
- Laserstrahlen nicht auf Augen richten.



TME Germany GmbH

Dohnanyistraße 28-30, 04103 Leipzig Deutschland Umsatzsteuer-ID: De273672317 HRB 26464
WEEE-Reg.-Nr. DE 17968585 Öffnungszeiten Montag - Freitag 8.00 - 16.00